УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ	
Дата происшествия	11.08.2026
Наименование организации	ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Белово» (далее – ООО «КЭнК»)
Место несчастного случая	Воздушная линия 6 кВ (далее – ВЛ) Ф.6-29-Ш, Кемеровская область – Кузбасс
Вид происшествия	Поражение электрическим током

1. Краткое описание несчастного случая

11.08.2026 бригада, состоящая из двух электромонтеров оперативной выездной бригады (далее – ОВБ) ООО «КЭнК», выполняла оперативные переключения на воздушных линиях ВЛ-6 кВ 6-29-Ш и 6-31-К, необходимые для обеспечения безопасного производства работ персоналом ПАО «Россети Сибирь» на ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3. Оперативные переключения производились по командам диспетчера ООО «КЭнК» с использованием автогидроподъемника (далее – АГП), предоставленного ПАО «Россети Сибирь».

В 17:16 диспетчер ООО «КЭнК» дал команду электромонтеру № 1 «Перестановка АГП от ВЛ-6 кВ фидера 6-29-Ш на фидер 6-31-К и снятие переносного заземления с ВЛ-6 кВ фидера 6-31-К, включение линейного разъединителя на этой воздушной линии».

В 17:18 бригада прибыла к фидеру 6-29-Ш для перестановки АГП от фидера 6-29-Ш к фидеру 6-31-К. Проигнорировав команду диспетчера, электромонтер № 1 дал команду водителю АГП на подъем на опору № 1 ВЛ-6 кВ фидера 6-29-Ш, поднялся на опору для снятия ранее установленного на линейном разъединителе (со стороны кабельной линии) переносного заземления. При снятии одного зажима переносного заземления электромонтер № 1 допустил касание рукой ВЛ-6 кВ фидера 6-29-Ш, находящейся под напряжением, в результате получил электротравму.

В 17:30 электромонтер № 2 сообщил о произошедшем диспетчеру оперативно-диспетчерской службы (далее – ОДС), который, в свою очередь, вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи.

В 17:48 прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть электромонтера № 1.

2. Причины несчастного случая

2.1 Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля со стороны руководителей за ходом выполнения работ, а именно: выполнение работ с использованием АГП без оформления наряда-допуска и без назначения ответственного руководителя работ.

3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

3.1 Персонал ООО «КЭнК» ознакомлен с обстоятельствами несчастного случая под запись в журнале проработки приказов.

3.2 Внесение изменений в должностную инструкцию диспетчера ОДС в части дополнения обязанностью осуществлять постоянный контроль за действиями персонала филиала при производстве переключений и других видов работ в электроустановках, оборудованных системой видеонаблюдения.


3.3 Внесение изменений в должностную инструкцию начальника ОДС в части дополнения обязанностью контроля наличия и применения СИЗ работниками в течение рабочего дня.

3.4 Внесение изменений в должностные инструкции главного инженера, заместителя главного инженера, руководителя службы охраны труда в части дополнения обязанности проведения внезапных проверок бригад всех участков не реже двух раз в неделю.

3.5 Внесение изменений в инструкцию для специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (добавлен запрет использования грузоподъемных механизмов сторонних организаций).

2.2 Несогласованность действий оперативного персонала и исполнителей в части игнорирования команд и распоряжений диспетчера, самовольное расширение рабочего места и объема порученной работы. 2.3 Неприменение электромонтерами ОВБ средств индивидуальной защиты (снятие переносного заземления без диэлектрических перчаток, без применения изолирующей штанги) и защиты от термических рисков электрической дуги. 2.4 Нарушение электромонтером № 1 требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, выразившееся в приближении на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением.	3.6 Внесение изменений в Инструкцию по переключениям в электроустановках ООО «КЭнК» (распределены права и обязанности работников из числа оперативного персонала, допущенных к переключениям в электроустановках). 3.7 Обеспечено наличие в автомобилях ОВБ планов производства работ при работе на высоте. 3.8 Проведение внеплановой специальной оценки условий труда на рабочем месте электромонтера ОВБ. 3.9 Направление на внеочередную проверку знаний правил работы в электроустановках комиссия предприятия по проверке знаний правил работы в электроустановках. 3.10 Электромонтер ОВБ и диспетчер ОДС направлены на внеочередную проверку знаний правил работы в электроустановках в центральную постоянно действующую комиссию ООО «КЭнК». 3.11 Проведен внеплановый инструктаж с работниками предприятия по инструкциям по охране труда, по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

4. Фото и схема места происшествия

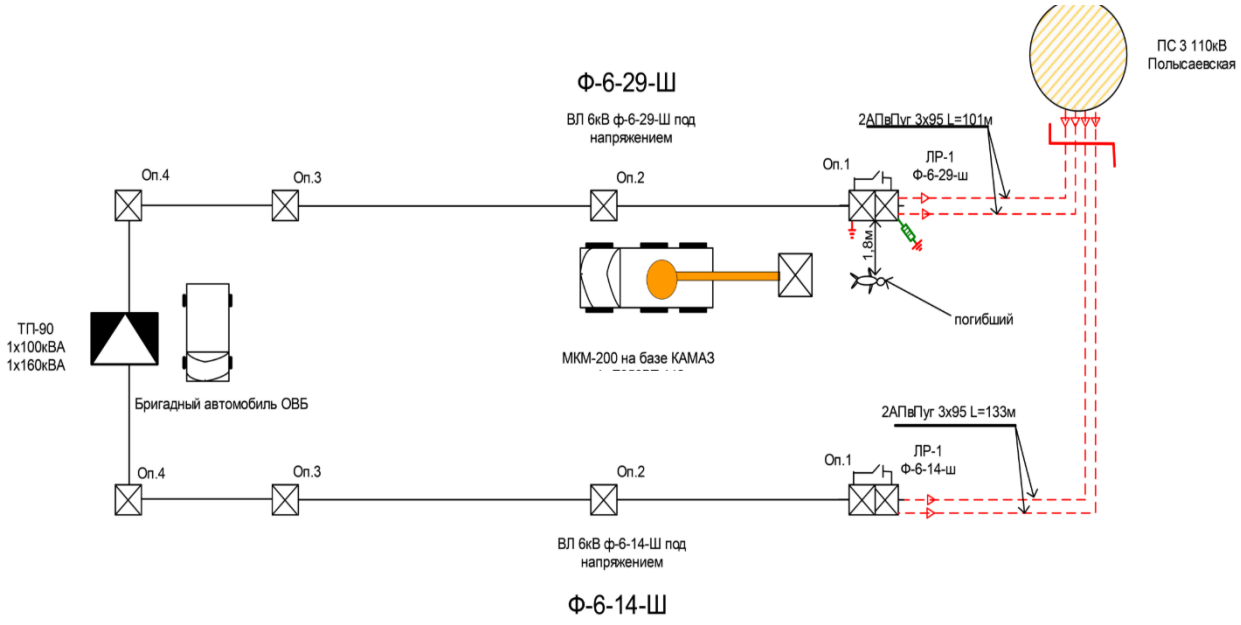




11 августа 2026 г. 20:31